

ACCIDENT

survenu à l'ULM identifié 05-BP

Evénement :	désolidarisation d'un hauban.
Cause probable :	rupture d'un boulon mal monté.

Conséquences et dommages :	deux blessés, aéronef détruit.
Aéronef :	ULM Cosmos Bidulm (pendulaire).
Date et heure :	dimanche 18 mai 1997 à 16 h 00.
Exploitant :	école.
Lieu :	AD Gap (05).
Nature du vol :	entraînement.
Personnes à bord :	pilote + 1.
Titres et expérience :	pilote instructeur 49 ans, instructeur UL de 1987, pilote en double commande 30 ans, brevet UL de 1994.
Conditions météorologiques :	non contributives à l'accident.

Circonstances

Après le décollage, à une dizaine de mètres de hauteur, l'appareil se met brutalement en piqué à gauche et s'écrase sur la piste.

L'examen de l'épave a montré que le hauban gauche (qui solidarise l'aile avec le trapèze) s'est enroulé dans l'hélice.

Le boulon de fixation du hauban qui traverse le tube d'aile s'est rompu au niveau du filetage. Cette rupture s'explique par son montage à l'envers, tête en haut au lieu de tête en bas.